

Fewi **Universalfräsmaschine**

- für Flächen
- für Flächen und Falz
- für Kantenflicken
- für Riss-, Flach- und Kanten-Flachflicken
- mit Doppelnut für Riss- und Flachflicken



© HOLZ WIESER GMBH

Gewerbepark 11 • D-94116 Hutthurm

Tel. +49 / (0)8505 / 869 880 • Fax +49 / (0)8505 / 869 8836

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sicherheitshinweise.....	4
Technische Angaben.....	8
Beschreibung des Gerätes und Arbeitsweise	
A Ausflickmaschine.....	9
B Fräswerkzeug.....	10
Benutzung	
Universalmaschine Fläche + FlächelFalz.....	11
Universalmaschine mit Führungsschiene und Doppelnut.....	12
A Verarbeiten von Langflicken.....	13
B Verarbeiten von Kurzflicken.....	15
C Einsetzen aller Holzflicken.....	16
Wartung und Pflege.....	17
Installationsfräsung von Spanbrechern.....	18
Mögliche Fräswerkzeuge.....	19
Fräserwechsel.....	20
Fräserwechsel KF42.....	22
Wechseln der Schneidmesser.....	23
Systemzubehör.....	25
Maschinen-Ersatzteile.....	26
Service.....	30
CE-Konformitätserklärung und BG-Test.....	30

Sicherheitshinweise



Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Werkzeug benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Der in diesen Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung). Die Sicherheitshinweise gelten für die gesamte Maschine sowohl dem verwendeten Bosch-Motor.

Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem**

nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. Verwenden Sie keine schadhaften Werkzeuge. Beim Aufspannen der Werkzeuge ist darauf zu achten, dass die Werkzeugaufnahmen sauber und ohne Beschädigungen sind.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die **Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
- **Nehmen Sie keine Veränderungen an der Maschine ohne das Einverständnis des Lieferanten vor.** Veränderungen an der Maschine können zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem erlischt in diesem Fall jeglicher Garantieanspruch bzw. Gewährleistung.

Service

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Technische Angaben

Allgemeingültige Werte für alle Maschinen:

Drehzahl im Leerlauf:	11500 1/min
Isolationsklasse:	f / II
Geräuschpegel:	Schalldruckpegel 87 db(A) Schalleistungspegel 98 dB(A) Unsicherheit 3dB
Vibrationsklasse:	Gesamtwert 2,5m/s ² , Unsicherheit 1,5m/s ²

1100 Watt Ausflickmaschinen:

Verwendet in	HG-F Flächenmaschine HG-FF Flächen- und Falzmaschine:
Motor-Typ:	GWS 11-125CI, Motorhersteller Bosch
Leistung:	1100 W
Fräswerkzeug:	D=100 mm
Werkzeugaufnahme:	D=22mm
Gewicht:	Flächenmaschine 3,8 kg, Flächen- und Falzmaschine: 3,9kg

1700 Watt Ausflickmaschinen:

Verwendet in	K24 Kantenflickenmaschine RF20/35 Doppelnut-Rissflickenmaschine RF24/42 Doppelnut-Rissflickenmaschine RF G2/G4 Rissflickenmaschine RF 20/35-F Flachflickenmaschinen RF 24/42-F Flachflickenmaschinen RF F42 Flachflickenmaschinen RF M42 Rissflickenmaschinen
Motor-Typ:	GWS 17-125CI, Motorhersteller Bosch
Leistung:	1700 W
Fräswerkzeug:	D=100 mm
Werkzeugaufnahme:	D=22mm
Gewicht:	K24: 3,9 kg, RF20/35, RF24/42, RF20/35F, RF 24/42F: 4,0kg RF F42, RF M42: 4,8kg

1900 Watt Ausflickmaschinen:

Verwendet in	KF42 Kantenflachflickenmaschine
Motor-Typ:	GWS 19-125CI, Motorhersteller Bosch
Leistung:	1900 W
Fräswerkzeug:	D=124 mm
Werkzeugaufnahme:	M14
Gewicht:	4,8 kg,

Beschreibung des Gerätes und Arbeitsweise

A Ausflickmaschine

Die Ausflickmaschine besteht aus dem Frästeil und dem Antriebsteil mit Motor und Winkelgetriebe zur direkten Befestigung des Fräswerkzeuges.

Das Antriebsteil (Fabrikat Bosch) kann mit dem befestigten Fräswerkzeug in einer Führung des Gehäuseschlittens in Richtung Holzwerkstück abgesenkt werden. Beim Loslassen des Antriebsteils wird dieser mit Hilfe von Rückholfedern in die Ruhelage zurückgeholt.

Optionales Hebelsystem:

Bei einigen Maschinentypen ist ein zusätzliches Hebelsystem angebracht, durch welches der Antriebsteil mit dem Fräswerkzeug einfacher und gefühlvoll auf das Werkstück abgesenkt werden kann. Zusätzlich ist ein Druck- und Zughebel-System verbaut. Beim Drücken senken sie den Fräser auf das Werkstück ab, beim Zug ziehen sie den Fräser in die Ruhstellung zurück. Die eingesetzten Rückholfedern holen auch hier beim Loslassen des Hebels den Antriebsteil in die Ruhstellung zurück.

Der Frästeil besteht aus dem Gehäusedeckel, das in der Ruhstellung das Fräswerkzeug vollständig verdeckt, und an seinem unteren Teil aus der Bodenplatte, die auf dem Werkstück bzw. der verwendeten Schiene eben aufliegt.

Die Bodenplatte der Flächen- und Flächen-/Falzmaschine weist an ihrer unteren Auflagefläche zwei Gleitsicherungsbeläge auf. Bei allen anderen Maschinen die mit Schienen benutzt werden, sind diese durch Gleitbeläge ersetzt. Der Gehäusedeckel ist auf seiner Vorderseite mit einem Schauglas versehen. An einer Schmalseite ist ein Absaugstutzen angebracht, der der

Abfuhr der Frässpäne dient und an dem gängige Absaugsysteme angesteckt werden können.

Am Gehäusedeckel ist ein Haltegriff angebracht. Die Maschine ist so ausgelegt, dass das Ausflicken von Ästen, Harzgallen und sonstigen Holzfehlern mit der Maschine nur dann durchgeführt werden kann, wenn die Maschine mit einer Hand am Haltegriff des Gehäusedeckels festgehalten wird und mit der anderen Hand der Antriebsteil mit dem Fräswerkzeug direkt oder mittels eines zusätzlichen Bedienehebels auf das Werkstück abgesenkt wird.

Während des Arbeitsvorganges liegt die Bodenplatte satt auf dem Werkstück oder der Schiene auf. Ein Zugriff in den Gefahrenbereich des Fräswerkzeuges ist nicht möglich.

Um den Bediener vor Verletzungen zu schützen, sind Rückholfedern angebracht, die das Fräswerkzeug nach dem Ausfräsvorgang wieder in den Gehäusedeckel zurückziehen. **Optional sind Motoren mit Motorbremse verfügbar, die einen 65% schnelleren Stillstand des Fräswerkzeuges nach dem Ausschalten der Maschine gewährleisten.**

B Fräswerkzeug

Das Fräswerkzeug besteht entweder aus einem Fräskörper mit festverlöteten Schneidmessern oder mit Ausnahmen für die Aufnahme von Wechselmessern.

Hersteller und zulässige Drehzahl sind am Fräskörper eingeschlagen. An der Außenseite des Motors ist ein Richtungspfeil für die Drehrichtung des Motors angebracht. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Fräskörper lagerichtig, mit den Schneidmessern in Drehrichtung des Motors, montiert wird.

Benutzung

Hinweis: Schließen Sie den Absaugstutzen der Maschine immer an eine geeignete Absaugvorrichtung an.



Justieren Sie gegebenenfalls den Tiefenanschlag der Maschine (siehe Fräserwechsel).

Der Holzflicken sollte eingesetzt ca. 0,5mm aus dem Werkstück herausragen!

Universalmaschine Fläche und Fläche/Falz

- 1 Positionieren Sie die Maschine durch das Sichtfenster über dem Holzfehler auf dem Werkstück.
- 2 Halten Sie die Maschine gut fest. Einschalten des Motors: Ein/Aus-Schalter über den Widerstandspunkt hinaus verschieben, bis der Schalter arretiert und warten Sie bis der Fräser die volle Geschwindigkeit erreicht hat.
- 3 Halten Sie die Maschine weiter gut mit einer Hand am Haltegriff fest und drücken Sie mit der anderen Hand das Motorgehäuse (alternativ den optionalen Hebel) langsam bis zum Anschlag nach unten und führen ihn anschließend wieder zurück. Achten Sie darauf, dass die Bodenplatte während des Fräsvorgangs nicht verrutscht.
- 3a Bei Fläche/Falz-Maschinen ist auf der Bodenplatte eine schräge Auskerbung vorhanden um die Maschine schräg an einem Falz anzusetzen und so eine Ausfräsung bis in die Falzkante herzustellen.

Um die Rückschlaggefahr zu minimieren, entfernen Sie bitte vor dem Ausfräsen lose Äste im Werkstück.

- 4 Ausschalten: Ein/Aus-Schalter am hinteren Teil niederdrücken. Schalter geht automatisch in Aus-Position zurück.
- 5 Vor dem Anheben der Maschine vom Werkstück oder der Schiene, warten, bis das Fräswerkzeug zum Stillstand gekommen ist.

Universalmaschine mit Führungsschiene und Doppelnut



Bitte beachten Sie die Maschinen-Schienen-Varianten!

- Rissflicken M20 und M24, M35 und M42, G2, M8, M15:
Standard-Gehäusedeckel mit Doppelnut und Normalschiene oder Eckkantenschiene.
(G2 nicht für Kantenbeschädigungen geeignet)
- Flachflicken F20/35 sowie F24/42:
Analog zu oben, jedoch mit zusätzlich montiertem Spanbrecher am Gehäusedeckel
- Rissflicken G4:
Gehäusedeckel mit Gleitbacken und G4-Schiene (aufgrund der größeren Eintauchtiefe).
- Kantenflicken K24:
Gehäusedeckel und Schiene speziell für Kantenflicken
- Flachflicken F42 und FN42:
Breiter Gehäusedeckel mit einer Nut und Normalschiene oder Eckkantenschiene (nur bei FN42)
- Kantenflachflicken KF42:
Gehäusedeckel und Schiene speziell für Kantenflachflicken

A Verarbeiten von Langflicken ***Rissflickleisten, Flachflickleisten sowie*** ***Kantenflicken und Kantenflachflicken***

- A-1** Zum Einstellen der gewünschten Reißflicken- oder Flachflicklänge setzen Sie den variablen Führungsschienen-Anschlag auf die entsprechende Längenmarkierung der Führungsschiene und klemmen sie ihn fest.
- A-2** Legen Sie die Führungsschiene so auf das Werkstück, dass die Schadstelle korrekt im Schienenfenster situiert ist. Drücken Sie nun die Schiene fest auf das Werkstück, sodass sich die Dorne der Schiene in das Werkstück eindrücken und damit die Schiene in dieser Position fixiert wird. Die Dorne sind durch Madenschrauben in der Führungsschiene befestigt und können in der Länge / Eintauchtiefe, entsprechend den Anforderungen des Bedieners, eingestellt werden.
- A-3** Nehmen Sie den aufgeclippten rutschsicheren Frässhuh (falls vorhanden) von der Bodenplatte ab.
- A-4** Stellen Sie die Fräsmaschine so auf die Schiene, dass eine der beiden Nuten auf der Maschinen-Bodenplatte in die entsprechende Führung auf der Schiene einrastet.

Wichtig! Beachten Sie, dass die Maschine stets an der roten Markierung der Schiene eingesetzt wird.



- A-5** Halten Sie die Maschine mit einer Hand fest am Haltegriff fest und schalten Sie die Maschine ein. Warten Sie bis der Fräser die volle Geschwindigkeit erreicht hat.

Drücken Sie den Führungshebel mit der anderen Hand bis zum Anschlag nach unten, sodass der Fräser ins Werkstück eintaucht.

A-6 Schieben Sie nun die Maschine mit heruntergedrücktem Fräser langsam in Pfeilrichtung bis zum anderen Anschlag der Schiene.

A-7 Führen Sie nun den Hebel wieder nach oben in die Ausgangsstellung und schalten sie die Maschine am Ein/Aus-Schalter, durch Drücken des hinteren Teils der Schaltwippe, aus. Der Schalter geht automatisch in Aus-Position zurück.

A-8 Vor dem Anheben der Maschine vom Werkstück warten, bis das Fräswerkzeug zum Stillstand gekommen ist.

**KICK
BACK
STOP**

Bei plötzlichem Drehzahlabfall, z.B. Blockieren des Werkzeuges durch einen größeren Ast, wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen.

Wiederinbetriebnahme: Den Ein-/Ausschalter in Aus-Stellung bringen, und das Gerät erneut einschalten.

Die Ausfräsung für z.B. eine G2-, G4-, M20- und M24-Rißflickleiste bzw. F20- und F24 Flachflickleiste, K24, KF42 oder M35, F35 oder M42, F42 (bei breiten Gehäusedeckeln mit einer Nut) ist nun fertiggestellt.

A-9 Doppelnut-Verfahren:

Wenn Sie eine Ausfräsung für breitere Flicker (M35 und M42 oder F35 und F42) im Doppelnutverfahren unter Verwendung eines Kombifräsers M20, F20 oder M24, F24 erzielen wollen, so fräsen Sie zunächst wie unter Punkt A-1 bis A-6 beschrieben. Versetzen Sie dann die Maschine so auf der Schiene, dass die andere Nut auf der Maschinen-Bodenplatte in die Führung auf der Schiene einrastet. Führen Sie dann die Punkte A-5 bis A-8 nochmals durch.


B Verarbeiten von Kurzflicken

B-1 Kurze Harzgallenflicken können mit der Doppelnutfräsmaschine ebenfalls verarbeitet werden. Verwenden Sie hierfür den optionalen Frässhuh mit rutschfestem Belag. Stecken Sie diesen einfach auf die Bodenplatte der Maschine. Schalten Sie die Maschine ein und drücken Sie sie bis zum Anschlag nach unten, sodass der Fräser ins Werkstück eintaucht.

Die Vorgehensweise ist analog zur Beschreibung der Universalmaschine Fläche!

B-2 Zur Herstellung einer Ausfräsung für breitere Flicker in Kurzform (M35 und M42 bzw. F35 und F42) benötigen Sie wiederum entweder die Führungsschiene oder die Kurzschiene. Führen Sie die Punkte A-1 bis A-8 durch, allerdings ohne den Punkt A-6 (Nur Punktfräsung, keine Längenfräsung!)


C Einsetzen aller Fewi-Holzfliegen

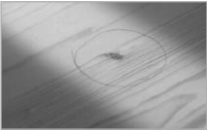

C-1 Sofern noch nicht erfolgt, fräsen Sie die auszubessernde Schadstelle an Ihrem Bauteil gemäß den zuvor beschriebenen Anleitungen für Kurz- oder Langfliegen aus.




Hinweis: Die Tiefeneinstellung sollte so gewählt werden, dass der Holzfliegen nach dem Einsetzen ca. 0,5mm aus der Holzoberfläche herausragt.

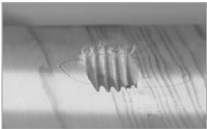

C-2 Entfernen Sie alle Späne aus der Ausfräsung



C-3 Tragen Sie eine gleichmäßige **dünne** Leimschicht auf. Achten Sie vor allem darauf, dass die Flanken der Ausfräsung mit Leim benetzt sind.
Hinweis: Um eine dünne gleichmäßige Benetzung zu erreichen ziehen Sie nach dem Leimauftrag einen „aufgestellten“ Fliegen entlang der Ausfräsung.

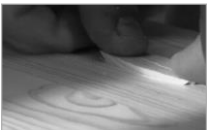

C-4 Wählen Sie einen Fliegen mit der gewünschten Maserung aus und drücken ihn in die Ausfräsung.

Klopfen Sie mit einem Gummihammer leicht auf den Fliegen um einen festen Sitz zu gewährleisten.



C-5 Nachdem der Leim abgetrocknet hat, wird der hervorstehende Teil des eingesetzten Fliegens bündig gehobelt.



Durch unsere Fliegen bleibt die Struktur des Holzes erhalten und die Ausbesserungsstelle fast unsichtbar für den Betrachter.

Wartung und Pflege

- 1** Halten Sie Ihre Maschine und Kabel sauber. Bestimmte Pflege- und Lösungsmittel können die Kunststoffteile angreifen, diese Produkte enthalten unter anderem Benzin, Trichloräthylen, Chlorid und wässrige Lösungen von Ammoniak.
- 2** Übermäßige Funken im Motor weisen im Allgemeinen auf das Vorhandensein von Schmutz im Motor oder auf einen anomalen Kohleverschleiß bzw. verschlissene Kohlen hin.
- 3** Achten Sie besonders darauf, dass die Belüftungsein- und -ausgänge von Schmutz befreit sind. Die Reinigung mit einer sanften Bürste und einem anschließenden komprimierten Luftstrahl wird in den meisten Fällen genügen, um eine ausreichende interne Belüftung der Maschine zu gewährleisten.
- 4** Die Schienen des beweglichen Gehäuseschlittens (Bronzegussteil) ebenfalls mit Druckluft reinigen. Verwenden Sie keinesfalls Öl, da dies in Verbindung mit Staub und Spänen ein „Festbacken“ des Gehäuseschlittens bewirken würde.
- 5** Reinigen und entharzen Sie den Fräser regelmäßig. Dies erfolgt am besten durch Ultraschall oder mit einer Sodalaugung bzw. speziellen Enthärzungsmitteln. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Werkzeuge stets gut geschärft sind und ersetzen bzw. schärfen Sie stumpfe Fräser rechtzeitig.

Bitte beachten Sie, dass nur Fräser mit festverlöteten Schneiden nachgeschliffen werden können. Wechselschneidmesser können nicht nachgeschliffen werden, sondern müssen ersetzt werden.

Installationsfräsung von Spanbrechern

Bei Maschinenerstbenutzung, Austausch oder Änderung der Tiefeneinstellung



ACHTUNG: Bei zu schnellem Eintauchen können Schäden an Spanbrecher und Fräser entstehen!

Spanbrecher sind produktionstechnisch nur vorgelasert und müssen auf Ihren Fräser angepasst werden.

Zur Durchführung dieser Installationsfräsung muss der in die Maschine eingebaute Fräser einmalig langsam in den Spanbrecher getaucht werden.

- 1 Fixieren Sie die Schiene auf einem Probholzstück und setzen Sie die Maschine auf die Schiene.
- 2 Halten Sie die Maschine am Griff fest und schalten Sie mit der anderen Hand die Maschine ein.
- 3 Drücken Sie die Maschine am Bedienhebel langsam nach unten und anschließend wieder in die Ruhestellung nach oben. Eine Installationsfräsung dauert ca. 15-20 Sekunden!



Dieser Vorgang muss sehr langsam durchgeführt werden, damit nur hauchdünne Aluspäne entstehen und keine Beschädigung an Maschine, Fräser oder Spanbrecher verursacht werden.

Mögliche Fräswerkzeuge

Die Universalfräsmaschine ist für alle Fräser mit einem Grundkörperdurchmesser von 100 mm, einer maximalen Fräserbreite von 24 mm bei Standardgehäusedeckeln bzw. 42mm bei breiten Gehäusedeckeln und einer Spindelaufnahme von 22 mm geeignet. Nur der KF42-Fräser wird direkt auf die Motorspindel geschraubt.

Bitte achten Sie darauf, dass der verwendete Fräser für Handvorschub geeignet ist, und der angegebenen Umdrehungszahl der Fräsmaschine entspricht.

Beste und sicherste Resultate erzielen Sie mit Originalfräsern von HOLZ WIESER. Andere Fräser können hinsichtlich der Fräsgeometrie Abweichungen aufweisen. Bei Verwendung von Fremdfabrikaten können wir daher keine Funktionsgarantie übernehmen.

G-Fräser:

G0
G2 (auch für G1, G3)
G4
G22

M-Fräser:

M8
M15
M20 (in Doppelnut auch für M35)
M24 (in Doppelnut auch für M42)
M35
M42

F-Fräser:

F8
F15
F20 (in Doppelnut auch für F35)
F24 (in Doppelnut auch für F42)
F35
F42
FN42

K-Fräser:

K24
KF42 (direkte Aufsraubung s.o.)

Fräserwechsel

- 1 Schalten Sie die Maschine ab und ziehen Sie den Netzstecker!
- 2 Beide Imbusschrauben des Fräsgehäusedeckels lösen. (Falls ein Hebelsystem installiert ist: Hebelstange am Mitnehmer aushängen) Nehmen den Gehäusedeckel ab.
- 3 Verriegelungsknopf am Getriebe des Motors drücken um die Werkzeugspindel zu arretieren. Dabei gleichzeitig die Flanschnutter mit beigefügtem Zapfenschlüssel lösen.



Beim Arbeiten mit scharfen Fräswerkzeugen besteht Verletzungsgefahr. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass der Zapfenschlüssel fest auf der Flanschnutter aufsitzt und nicht abrutschen kann.

- 4 Flanschnutter und Distanzringe entfernen, danach alten Fräser abziehen.
- 5 Kontrollieren Sie, dass die Werkzeugaufnahmen (Flansch und Spindel) sauber und ohne Beschädigung sind.
- 6 Setzen Sie den neuen Fräser auf die Spindel. Achten Sie dabei auf die Drehrichtung des Motors (Pfeilsymbol am Getriebe des Motors), die Beschriftung des Fräasers muss außerdem nach vorne zeigen.
- 7 Setzen Sie die Distanzringe und Flanschnutter wieder auf, und schrauben Sie die Flanschnutter bei gedrücktem Verriegelungsknopf mit dem Schlüssel wieder fest.
Die Flanschnutter muss angemessen festgezogen werden. Übermäßiges Anziehen ruft Schäden hervor.

Achtung! Sollten Sie auf eine breitere oder schmalere Fräsergröße wechseln, benutzen Sie bitte gegebenen-

falls einen dünneren oder dickeren Distanzring. Nach dem Anziehen der Flanscmutter muss diese einen Überstand von min. 1 Gewindewindung haben. Die Distanzringe sind als Sonderzubehör erhältlich.

- 8 Prüfen Sie, dass sich der Fräser frei drehen lässt.
- 9 Setzen Sie den Fräsgehäusedeckel wieder auf, hängen Sie die Hebelstange ein (falls vorhanden) und schrauben Sie den Gehäusedeckel mit den beiden Imbusschrauben wieder fest.

Sollte eine größere Eintauchtiefe nötig sein, so kann der Fräser beim erstmaligen Niederdrücken in das Alu-Gehäuse schneiden. Dies ist für den Fräser völlig unschädlich.



10 Justieren der Eintauchtiefe des Fräsers in das Werkstück (für alle Fräser)

Machen Sie hierzu eine Probefräsung in ein Werkstück. Setzen Sie nun einen passenden Holzflicken ein.

Der Holzflicken sollte ca. 0,5mm aus dem Werkstück herausragen.

Sollte dieser Überstand über- oder unterschritten werden, so ändern Sie den Tiefenanschlag wie folgt: Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Fixiermutter des Einstellrades. Ändern Sie dann den Tiefenanschlag durch Drehen des Einstellrades (entgegen dem Uhrzeigersinn = tiefer fräsen, mit dem Uhrzeigersinn = weniger tief fräsen). Ziehen Sie anschließend die Fixiermutter wieder fest an.

Wichtig! Die optimale Eintauchtiefe des Fräsers ist entscheidend für eine genaue Passform und eine gute Klemmwirkung des Flickens. Die häufigste Fehlerursache bei der Verarbeitung von Holzflicken ist die falsche Einstellung des Tiefenanschlages.



Fräserwechsel KF42

- 1 Schalten Sie die Maschine ab und ziehen Sie den Netzstecker!
- 2 Entfernen Sie am Gehäusedeckel jeweils die beiden Befestigungsschrauben an Vorder- und Rückseite. Hängen Sie die Hebelstange am Mitnehmer aus und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
- 3 Verriegelungsknopf am Getriebe des Motors drücken um die Werkzeugspindel zu arretieren.



Beim Arbeiten mit scharfen Fräs Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr.

- 4 Alten Fräser gegen den Uhrzeigersinn vom Motor drehen.
- 5 Kontrollieren Sie, dass die Werkzeugaufnahmen sauber und ohne Beschädigung sind.
- 6 Drehen Sie bei gedrücktem Verriegelungsknopf den neuen Fräser auf die Spindel.
- 7 Setzen Sie den Gehäusedeckel auf den Motor samt Fräser. Achten Sie darauf, dass der Mitnehmer der Hebelstange eingehängt wird.
- 8 Ziehen Sie am Gehäusedeckel die beiden Befestigungsschrauben an Vorder- und Rückseite fest.



- 9 Justieren Sie die Tiefeneinstellung

Verfahren Sie bitte entsprechend der vorhergehenden Anleitung „Fräserwechsel“ unter Punkt 10 – „Justieren der Eintauchtiefe“.

Wechseln der Schneide-

messer (an Fräswerkzeugen mit

Wechselplattensystem)

Achtung! Bei KF42 Fräsern, muss dieser zum Wechsel der Messer nicht aus der Fräsmaschine entfernt werden.




- 1 Entfernen Sie den Fräser aus der Fräsmaschine (siehe Anleitung „Fräserwechsel“) und legen Sie den Fräser auf eine ebene Unterlage legen
- 2 Spannschrauben lösen (Nr. 10)
- 3 Wechseltmesser (Nr. 11) und Spannbacken (Nr. 12) entfernen
- 4 Spannbacken und Messerauflagen von Spänen befreien
- 5 Neue Wechseltmesser und Spannbacken zusammenfügen und so in den Fräser einführen, dass die Ausnehmung auf dem Wechseltmesser in den Führungsstift der Messerauflage passt und seitlich bündig anliegt.
- 6 Während dem Klemmen mit der Spannschraube muss das Wechseltmesser in radialer Richtung in den Fräser und in axialer Richtung gegen die ebene Unterlage gedrückt werden
- 7 Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Messer des Fräsers gewechselt wurden.

Achtung! Anzugsmomente der Spannschrauben beachten:
Aluminium-Grundkörper 5,5 Nm
Stahl-Grundkörper 9,5 Nm



Zum Entharzen empfehlen wir
- Reinigen durch Ultraschall
- Reinigen in Sodalaug

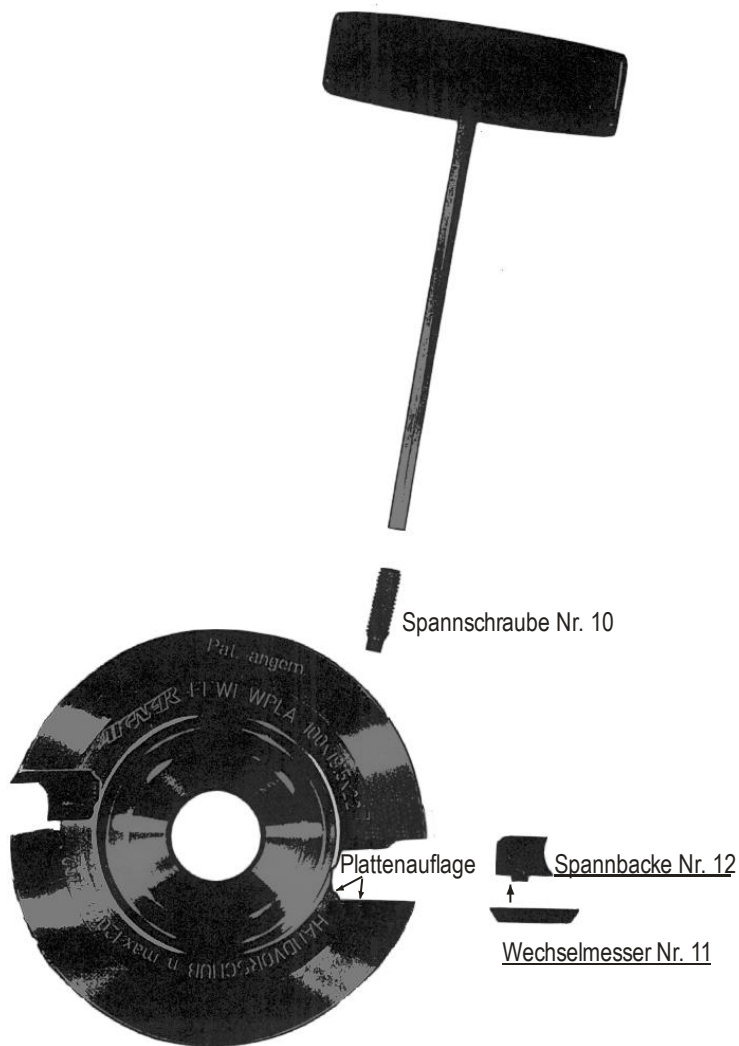

Systemzubehör

Fräsmaschinen für Fläche oder Fläche/Falz:

- Spanauswurf
- Hebelsystem

Fräsmaschinen für Rissflicken außer G4:

- Normalschienen: Länge 250, 500 oder 750mm
- Eckkantenschiene: Länge 500mm
Spezielle Schiene zum Einsetzen der Rissflicken direkt an der Werkstückkante. Der Flicker wird dadurch optimal positioniert, sodass die Oberfläche sowie Seitenfläche des Werkstücks abgedeckt wird.
- Kurzschiene zum Einfräsen von M35 und M42 Harzgallenflicken bzw. F35 und F42 Flachflicken
- Rutschsicherer Frässhuh zum Aufclipsen

Fräsmaschinen für Rissflicken G4:

- Normalschiene G4: Länge 500 oder 750mm

Fräsmaschinen für Flachflicken:

- Normalschienen: Länge 250, 500 oder 750mm

Fräsmaschinen für Flachflicken FN35, FN42:

- Normalschienen: Länge 250, 500 oder 750mm
- Eckkantenschiene: Länge 500, 750mm

Fräsmaschinen für Kantenflicken K24:

- Eckkantenschiene K24: Länge 150mm

Fräsmaschinen für Kantenflicken KF42:

- Eckkantenschiene KF42: Länge 150mm

zusätzlich:

- Passende Fräser für alle verfügbaren Größen von Holzflicken.
- Distanzringe zur Fräserpositionierung.

Maschinen-Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Nur durch diese sind die volle Funktionsfähigkeit der Fräsmaschine sowie Garantieansprüche gewährleistet.

Maschinen-Typen		Fläche 1100	Falz	RF 20/35	RF 24/42	RF G4	RF F20/35	RF F24/42	RF F42/FN42	RF M42	K24	KF42
		Artikel-Nummer	9505	9506	9501	9502	9503		9509	9528	9507	9504
Motor	Bosch Motor 1900 Watt											X
	Bosch Motor 1700 Watt	(x)		X	X	X	X	X	X	X	X	
	Bosch Motor 1100 Watt	X	X									
	Fräser Flansch/Mutter - Bosch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Distanzringe 2,5 & 7,5mm	X	X									
Schlitten	Federstück Bronze - Bosch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Federstück Bronze – KF											X
	Nutstück Alu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Nutstück Alu – KF											X
	Tiefeneinstellung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Tiefeneinstellung – KF (M5x30, M5)											X
	Rückzugsfeder	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Rückzugsfeder KF											
Gehäusedeckel	Gehäusedeckel Fläche	X				X						
	Gehäusedeckel Fläche/Falz		X									
	Gehäusedeckel 20/35			X			X					
	Gehäusedeckel 24/42				X			X				
	Gehäusedeckel K24										X	
	Gehäusedeckel KF42											X
	Gehäusedeckel M42 / F42								X	X		

	<i>Maschinen-Typen</i>	<i>Fläche 1100</i>	<i>Falz</i>	<i>RF 20/35</i>	<i>RF 24/42</i>	<i>RF G4</i>	<i>RF F20/35</i>	<i>RF F24/42</i>	<i>RF F42/FN42</i>	<i>RF IM42</i>	<i>K24</i>	<i>KF42</i>	
	<i>Artikel-Nummer</i>	9505	9506	9501	9502	9503		9509	9528	9507	9504	9507	
Anbauteile	Griff – Falz		X										
	Griff	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Druckhebel	(x)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Druckhebelstange			X	X	X	X	X	X	X	X		
	Druckhebelstange KF											X	
	Druckhebelstange Mitnehmer	(x)		X	X	X	X	X	X	X	X		
	Schutzschieber Falz		X										
	Drehausgleich			X	X	X	X	X	X	X	X		
	Absaugadapter			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Gleitbacken vorne			X	X		X	X	X	X			
	Gleitbacken vorne mit Nut						X					X	
	Gleitbacken hinten						X					X	
	Spanbrecher – einfach							X	X				
	Spanbrecher – doppelt									X			
	Spanbrecher - KF												X
	Sichtfenster	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sichtfenster – Falz		X										
	Distanz, Rosette, Federring -Hebel			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Scheibe m Klebeband – Clip-Aufnahme			X	X								
	Rückzugsfeder Führungsstange – KF42												2
	Rückzugsfeder Ringöse M6x25 – KF42												2
	Druckhebel Mitnehmer – KF42												1
	Fräaserschutz – KF42												1
Querstrebe Federstück – KF42												1	
Gleitbacken unten – KF42												1	
Gleitbacken oben – KF42												1	
Gehäuse – Winkel rechts – KF42												1	
Gehäuse – Winkel links – KF42												1	


	Maschinen-Typen	Fläche 1100	Falz	RF 20/35	RF 24/42	RF G4	RF F20/35	RF F24/42	RF F42/FN42	RF M42	K24	KF42	
		Artikel-Nummer	9505	9506	9501	9502	9503		9509	9528	9507	9504	9507
Schrauben	M5x45 Zylinderkopf – Gehäused.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	M5x65 Zylinderkopf – Gehäused. vo											2	
	M5x25 Zylinderkopf – Gehäused. Hi											2	
	M5x20 Senkkopf – Gehäusewinkel li/re											4	
	M4x20 Senkkopf – Gleitbacken ob/un											8	
	M5x45 Senkkopf – Gleitbacken vorne			2	2			2	2	2	2		
	M5x40 Zylinderkopf – Gleitbacken - Nut						2					2	
	M5x14 Senkkopf – Gleitbacken hinten						2					2	
	M3x6 Senkkopf – Sichtfenster	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	M3x8 Senkkopf – Sichtfenster Falz												
	M5x12 Senkkopf – Sichtf. Unten	2											2
	M5x25 Senkkopf – Druckhebel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Federring D8 – Druckhebel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Alu-Rosette D5 – Druckhebel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M5x12 Senkkopf – Druckstange			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	M5x12 Senkkopf – Druckstange												1
	M4x10 Druckstange Mitnehmer - Griff												1
	M4x16 Rundkopf – Griff	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	M5x14 Senkkopf – Spanbrecher							1	1	2			
	M4x12 Senkkopf - Spanbrecher												4
	M5x20 Senkkopf – Federführung												2
	M6 Mutter – Federführung												2
	M8 Hutmutter – Federführung												2
	D6 Beilagscheibe – Federführung												4
	M3x5 Rundkopf – Mitnehmer Feder												1
	M4x25 Zylinderkopf – Federstück/Motor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Schienen-Typen		Standard 750	Standard 500	Standard 250	Eckschiene	Kurzschiene	G4	K24	KF42		250/500	80/150
<i>Artikel-Nummer</i>												
Schienen	M6x35 Sechskant - Endanschlag	1	1	1	1		1	1	1			
	M5x10 Zylinderkopf - Endanschlag					1						
	M6 Mutter - Endanschlag	1	1	1	1		1	1	1			
	M5x8 Wurmschraube – Dorne	4	4	4	4		4	4	4			
	M4x10 Rundkopf – Dorne					2						
	2x19 Nägel – Dorne	4	4	4	4		4	4	4			
	M6x20 Senkkopf – Seitenbacken	2	2	2	2		2	2				
	M5x12 Senkkopf – Seitenbacken hi						2	2				
	M6x20 Senkkopf – Gleitführung oben								2			
	M6x20 Senkkopf – Gleitführung unten								4			
	M6x14 Zylinder – Wechselanschlag vo										2	2
	M5x12 Senkkopf – Wechselanschlag hi										2	2
	M3x6 Senkkopf – Messingführung	11	9	6	9	4					9	5
	M6x20 Senkkopf – Gleitführung oben											2
	M5x20 Senkkopf – Gleitführung unten											4
	M5x35 – Senkkopf – Winkel li/re											4
Var. Anschlag	M5x16 Schaftschraube	1	1	1	1		1	1	1			
	M6x15 Klemmhebel	1	1	1	1		1	1	1			
	M5x40 Zylinderkopf - Längsanschlag	1	1	1	1		1	1	1			

Service

Für Informationen zu Ersatzteilen bzw. Reparaturen wenden Sie sich bitte an:

HOLZ WIESER GMBH
Gewerbepark 11
D-94116 Hutthurm

 +49 / (0)8505 / 869 88-0

 +49 / (0)8505 / 869 88-36

 info@Holz-Wieser.de

CE - Konformitätserklärung und BG-Test


Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die unter „Technische Angaben“ beschriebene Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien MSV2010, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG einschließlich ihrer Änderungen entspricht und mit folgenden Normen übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-3
BG-Test 124-001, BG Holz, München

Dipl.-Kfm. Robert Hackl



Holz Wieser GmbH, Gewerbepark 11, D-94116 Hutthurm, 07.11.2017

Für Ihre Notizen:

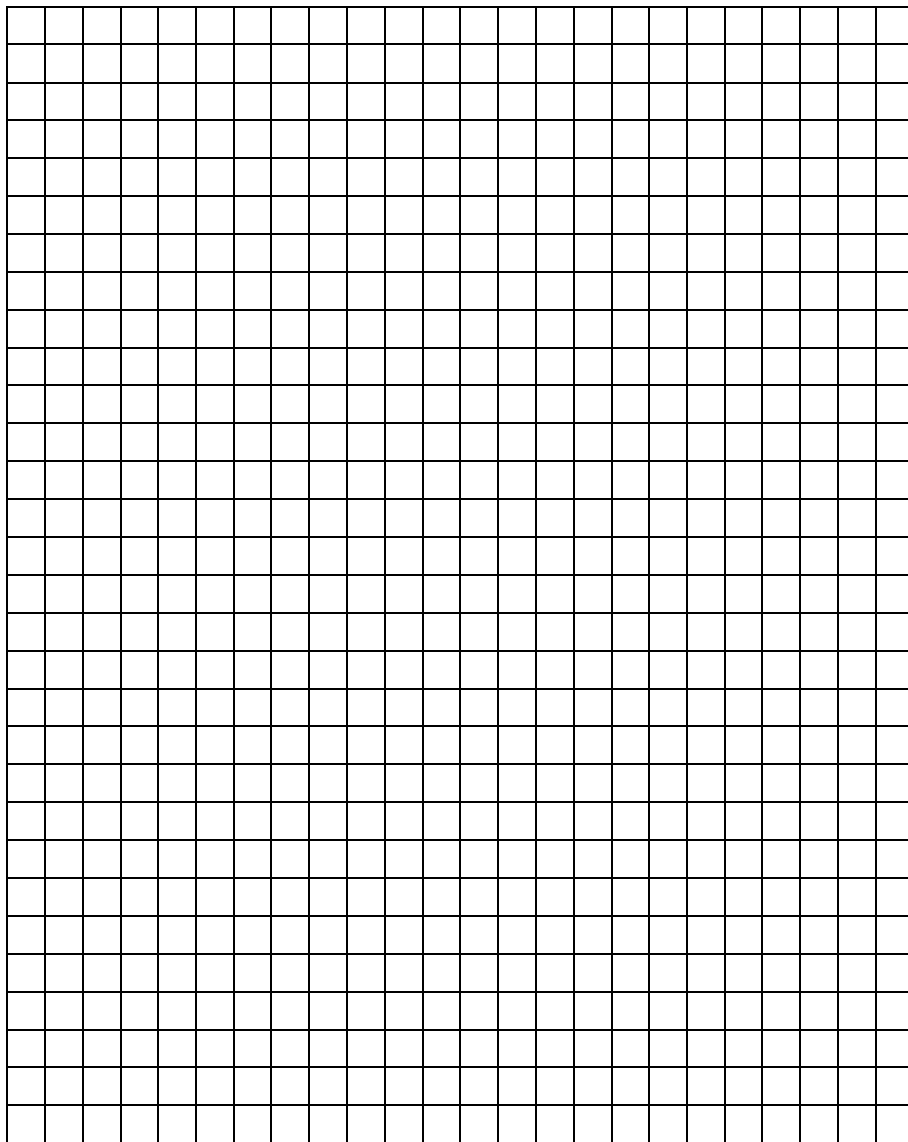

For your convenience please find the
English version of the Original Instructions
in the download section of our website:
www.Holz-Wieser.de